

TechniSat *Technischer Kundendienst*

Technische Information 01/23

Bei den TechniSat TV-Gerätevarianten TECHNIVISION UHD50A und TECHNIVISION UHD 55A (Chassiskonzept iDTV33), kann es zu hörbaren Frequenzüberlagerungen bei der Tonwiedergabe kommen, die zu einer schlechteren Sprachverständlichkeit führen.

Um diese Fehlererscheinung zu beheben, muss der Frequenzgang des Basslautsprechers modifiziert werden.

Für diese Umsetzung ist das Einspielen von geänderten Parametern der Sound-Settings erforderlich.

Vorgehensweise

1. **Speichern Sie den Sound-Ordner mit den Dateien im Stammverzeichnis des USB-Speichers.**
2. **Schließen Sie den USB-Speicher an das TV-Gerät an, während das TV-Gerät läuft.**
3. **Rufen Sie das Servicemenü über "Menü 4 - 7 - 2 - 5" auf.**
4. **Bewegen Sie den Cursor auf "USB-Operationen" und drücken Sie die Ok-Taste auf der Fernsteuerung.**
5. **Nach Neustart des Gerätes ist das Update abgeschlossen!**

Wichtig!

Dieses Update darf nicht bei der Gerätevariante TECHNIVISION UHD 43A angewendet werden!

*Für jegliche Rückfragen steht Ihnen unsere Fachhandelshotline zur Verfügung!
Telefon: +49 (0) 3925 9220 1271 (Bitte Kundennummer bereithalten!)*

TechniSat
Technischer Kundendienst
(September 2023)